


CHROMATIC®

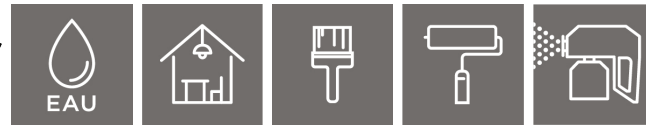

DESTINATION

Boiseries et métaux intérieurs. Travaux neufs ou d'entretien.
Travaux haut de gamme.

QUALITÉS DOMINANTES

- Aspect mat velouté.
- Séchage rapide.
- Excellent fendu.
- Haute résistance à la saleté et aux traces de mains.
- Très bonne résistance aux petits chocs et aux rayures du film sec à coeur.
- Excellente résistance à l'abrasion humide.
- Grande facilité d'entretien.
- Sans odeur pour une occupation rapide des locaux.

TEINTES

Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC®

DEGRÉ DE BRILLANCE

12 % sous 85°

Caractéristiques techniques

ASPECT	Mat velouté
RENDEMENT	12 à 14 m ² /L
CONDITIONNEMENT	1 L - 3 L - 10 L
DENSITÉ MOYENNE	1,26 (± 0,05) à 20 °C
EXTRAIT SEC EN VOLUME	42 % (± 2 %)
EXTRAIT SEC EN POIDS	55% (+/- 2%)
TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none"> • Sec au toucher : 1 à 2 h • Recouvrable : 6 h
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE	Norme NF EN 13 300 : Classe 1

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse spéciale acrylique, rouleau microfibres 10 mm ou polyamide texturé 8 mm, pistolet, spalter
DILUTION	Prêt à l'emploi
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau (solvant si le produit a séché)

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guiffet.com

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

NOTA : Comme toute laque en phase aqueuse, HORUS MAT doit être appliquée en chargeant suffisamment en évitant de la travailler comme une laque en phase solvant. Bien que résistant, il peut néanmoins subsister des traces de lustrage, comme toute laque mate lors de l'entretien d'HORUS MAT. Il est donc conseillé d'utiliser HORUS SATIN dans les locaux d'usage intensif.

Les temps de séchage indiqués correspondent à une température de 23 °C et une humidité relative de 50 %. Ils peuvent varier en fonction des conditions climatiques et de la teinte effectuée.

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Bois et dérivés neufs ou remis à nu	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Dégraissage si nécessaire Ponçage Époussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche d'EUROPAN SR ou SUPER DULPRIM SR 	<ul style="list-style-type: none"> 2 couches d'HORUS MAT
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Rinçage Ponçage (si nécessaire) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche d'ODYSSÉE PRIM ou SUPER DULPRIM SR dilué entre 5 et 10 % de white-spirit 	
Anciennes peintures localement peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Rinçage Graffage Ponçage 1 couche d'impression adaptée Révision à l'enduit sur les parties remises à nu 	<ul style="list-style-type: none"> Pochonnage des parties enduites avec ODYSSÉE PRIM ou SUPER DULPRIM SR dilué à de 5 % à 10 % de white-spirit 	
Métaux ferreux	<ul style="list-style-type: none"> Élimination de la rouille par brossage, graffage, meulage Époussetage Dégraissage 1 couche d'impression adaptée sur les parties remises à nu 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de de GUIFER PRIM dilué à 5% de white-spirit 	
Métaux non ferreux	<ul style="list-style-type: none"> Dégraissage Dérochage Rinçage soigné Séchage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de GUIT'ACCROCH TS dilué à 5 % d'eau 	

Observations

NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2 - 6a

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d) : 130 g/L (2010). Ce produit contient maximum 130 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe A+

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

**INFORMATION
CONSOMMATEURS**

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.